

Линия отреза		Линия отреза	
Дата « » 20 ...г.	Подпись механика	Дата « » 20 ...г.	Подпись механика
Владелец дисковой машины	Личная подпись	Владелец дисковой машины	Личная подпись
Утверждаю: _____		Утверждаю: _____	
руководитель ремонтного предприятия		руководитель ремонтного предприятия	
наименование ремонтного предприятия или его штамп		наименование ремонтного предприятия или его штамп	
Дата «.....» 20 ...г.	Личная подпись	Дата «.....» 20 ...г.	Личная подпись
Место для заметок	Место для заметок	Место для заметок	Место для заметок



КОРВЕТ 431М

ООО “ЭНКОР-Инструмент-Воронеж”

МАШИНА ОТРЕЗНАЯ ДИСКОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Артикул: 94311

РОССИЯ ВОРОНЕЖ

www.enkor.ru

EAC

Данные правила покупателю понятны. Покупатель обязуется ознакомить с этими правилами лиц, которые будут непосредственно эксплуатировать приобретенную машину (станок).

При заключении договора купли-продажи покупатель ознакомлен с назначением приобретаемой машины (станка), её техническими характеристиками, номинальными и максимальными возможностями.

При заключении договора купли-продажи машины (станка), указанного в гарантийном талоне, продавец передал, а покупатель получил руководство по эксплуатации и заполненный гарантийный талон на приобретаемую машину (станок) на русском языке.

Машина (станок) получена в исправном состоянии в полной комплектации, указанной в руководстве по эксплуатации, проверена продавцом в моем присутствии и мной лично. На момент продажи видимых повреждений не обнаружено (царапины, вмятины, трещины на корпусе и прочие внешние недостатки). Претензий по качеству, работоспособности и комплектации машины (станка) не имею.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Подпись владельца:

Сервисный центр "Корвет" тел./ факс (473) 239-24-84, 2619-645

E-mail: ivannikov@enkor.ru E-mail: orlova@enkor.ru

Изготовитель: ШАНХАЙ ДЖОЕ ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД.

Китай, Рм 339, № 551 ЛАОШАНУЧУН, ПУДОНГ, ШАНХАЙ, П.Р.

Импортер: ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж»: 394026,

Воронеж, ул. Текстильщиков, дом 2д, каб.17. Тел./факс: (473) 239-03-33 E-mail: opt@enkor.ru

16. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Главным в получении оптимальных результатов при использовании отрезной машины является правильная регулировка.

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
1. Двигатель не запускается	1. Нет напряжения в сети питания	1. Проверить наличие напряжения в сети
	2. Неисправен выключатель	2. Проверить выключатель
	3. Сгорели обмотки или обрыв обмоток электродвигателя	3. Обратиться в специализированную мастерскую для ремонта
2. Двигатель не развивает полную скорость и не работает на полную мощность	1. Низкое напряжение	1. Проверить напряжение в сети
	2. Перегрузка по сети	2. Проверить напряжение в сети
	3. Сгорела обмотка или обрыв в обмотке	3. Обратиться в специализированную мастерскую для ремонта
	4. Слишком длинный удлинительный шнур	4. Заменить шнур на более короткий, убедиться, что он отвечает требованиям п. 6.2.4.
3. Двигатель перегревается, останавливается, размыкает прерыватели предохранителей	1. Двигатель перегружен	1. Проверить состояние щёток, при необходимости заменить 2. Производить резание с меньшей подачей
	2. Сгорели обмотки или обрыв обмоток электродвигателя	2. Обратиться в специализированную мастерскую для ремонта
	3. Предохранители или прерыватели имеют недостаточную мощность	3. Установить предохранители или прерыватели соответствующей мощности
4. Повышенная вибрация, люфт отрезного диска	1. Диск разбалансирован (диск со сколами)	1. Снять диск и заменить на другой
	2. Отрезной диск деформирован или плохо закреплён	2. Затянуть фланцевый болт после установки диска
	3. Прочие причины	3. Проверить машину в специализированной мастерской
7. Отрезной диск заклинивает в резе, подгорели стенки реза	1. Неправильная эксплуатация	1. См. раздел «Основные операции»
	2. Налипание металла на отрезной диск	2. Заготовка из мягкого и вязкого материала, данная заготовка не подлежит обработке установленным отрезным диском. Установить отрезной диск предназначенный для данного материала.

17. КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ

17.1. Критериями предельного состояния машины (станка) считаются поломки (износ, коррозия, деформация, старение, трещины или разрушения) узлов и деталей или их совокупность при невозможности их устранения в условиях авторизированных сервисных центров оригинальными деталями, или экономическая нецелесообразность проведения ремонта.

Критериями предельного состояния отрезной дисковой машины «Корвет» являются:

- глубокая коррозия или механические повреждения узлов и механизмов машины;

- естественный износ узлов и деталей машины (срок службы).

17.2. Отрезную дисковую машину и её детали, вышедшие из строя и не подлежащие ремонту, необходимо сдавать в специальные приемные пункты по утилизации. Не выбрасывайте вышедшие из строя узлы и детали в бытовые отходы.

Уважаемый покупатель!

Вы приобрели машину отрезную дисковую электрическую для металлообработки, изготовленную в КНР по заказу ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж». Перед вводом в эксплуатацию дисковой машины внимательно и до конца прочтите настоящее руководство по эксплуатации и сохраните его на весь срок использования.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3. РАСПАКОВКА

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

5. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Общие указания по обеспечению безопасности при работе с машиной

5.2. Дополнительные указания по обеспечению безопасности при работе с отрезной машиной

6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ

6.1. Электрические соединения. Требования к электрическому шнуру питания

6.2. Требования при обращении с двигателем

7. УСТРОЙСТВО

8. ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, МОНТАЖ

9. РЕГУЛИРОВКА

10. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

11. ЗАМЕНА ОТРЕЗНОГО КРУГА (ДИСКА)

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

13. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ

15. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

17. КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ

ГАРАНТИЙНЫЕ ТАЛОНЫ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения и правильной эксплуатации машины модели «КОРВЕТ 431М».

Надёжность работы машины и срок ее службы во многом зависят от грамотной эксплуатации, поэтому перед сборкой и пуском машины необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Машина дисковая отрезная электрическая модели «КОРВЕТ 431М» (далее машина) предназначена для резки в размер всех видов металлов и их сплавов различного профиля абразивным отрезным кругом (диском).

1.2. Машина «КОРВЕТ 431М» предназначена для работы от однофазной сети переменного тока напряжением 220В ± 10 %, частотой 50 Гц.

1.3. Машина предназначена для эксплуатации в следующих условиях:
- температура окружающей среды от 1 до 35°C;

- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25°C.

1.4. Если машина внесена в зимнее время в отапливаемое помещение с улицы или из холодного помещения, не распаковывайте и не включайте ее в течение 8 часов. Машина должна прогреться до температуры окружающего воздуха. В противном случае она может выйти из строя при включении.

1.5. Приобретая машину, проверьте ее работоспособность, комплектность, наличие гарантийных талонов в руководстве по эксплуатации, дающих право на бесплатное устранение заводских дефектов в период гарантийного срока, при наличии на них даты продажи, штампа магазина и разборчивой подписи или штампа продавца.

1.6. После продажи машины претензии по некомплектности не принимаются.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные параметры машины приведены в таблице 1 и таблице 2:

Таблица 1

Наименование параметра	Значение параметра
Номинальное напряжение питания, В	220 ± 10 %
Частота сети, Гц	50
Род тока	переменный, однофазный
Тип двигателя	коллекторный
Номинальная потребляемая мощность, Вт	2500
Система привода	зубчатая
Частота вращения, на холостом ходу, мин-1.	3600
Размеры отрезного диска:	355x25,4
Угол поворота тисков, град.	0 - 45
Уровень шума, dB(A)	LpA ≤100; KpA=3; LwA≤106; KwA=3.
Масса нетто/брутто, кг	17,9/20
Максимальный диаметр заготовки (круга, 90°), мм	50
Максимальный диаметр заготовки (труба, 90°), мм	120

2.2. По электробезопасности машина модели «КОРВЕТ 431М» соответствует II классу защиты от поражения электрическим током.

В связи постоянным совершенствованием технических характеристик моделей, оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектность. При необходимости информация об этом будет прилагаться отдельным листом к «Руководству»

3. РАСПАКОВКА

3.1. Откройте упаковку и извлеките машину и все комплектующие детали.

3.2. Проверьте комплектность.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. В комплект поставки входит:

A. Машина	1 шт.
Б. Ключ	1 шт.
В. Щётка угольная (компл. 2шт.)	1 компл.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Упаковка	1 шт.



Рис. 1

5. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Общие указания по обеспечению безопасности при работе с машиной.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не подключайте машину к сети питания до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с изложенными в «Руководстве» рекомендациями и поэтапно не изучите все пункты настройки и регулировки машины.

5.1.1. Ознакомьтесь с назначением, устройством и максимальными возможностями вашей машины.

5.1.2. Правильно устанавливайте и всегда содержите в рабочем состоянии все защитные устройства.

5.1.3. Выработайте в себе привычку: прежде чем включать машину убедитесь в том, что все используемые при настройке инструменты удалены с рабочего стола.

5.1.4. Место проведения работ с машиной должно быть ограждено. Содержите рабочее место в чистоте, не допускайте загромождения посторонними предметами. Не допускайте использование машины в помещениях со скользким полом, например, засыпанном опилками или натертом воском.

5.1.5. **Запрещается** работа машины в помещениях с относительной влажностью воздуха более 80 %. Позаботьтесь о хорошем освещении рабочего места и свободе передвижения вокруг машины.

5.1.6. Дети и посторонние лица должны находиться на безопасном расстоянии от рабочего места. Запирайте рабочее помещение на замок. Машина не предназначена для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования отрезной дисковой машины лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с машиной.

5.1.7. Не перегружайте машину. Ваша работа будет выполнена лучше и закончится быстрее, если вы будете выполнять её так, чтобы машина не перегружалась.

Нормальной нагрузкой вашей машины считается режим работы до достижения номинальной потребляемой мощности в силовой цепи электродвигателя (см. раздел 2.).

5.1.8. Используйте только соответствующие отрезные круги (диски).

5.1.9. Одевайтесь правильно. При работе с машиной не надевайте излишне свободную одежду, перчатки, галстуки, украшения, убирайте назад длинные волосы. Они могут попасть в подвижные детали машины. Работайте в нескольких щитах обуви.

- если причиной поломки стала эксплуатация машины (станка) не по назначению.

Производитель гарантирует надёжную работу машины (станка) модели «Корвет» при соблюдении условий хранения, правильности монтажа, использования по назначению, соблюдении правил эксплуатации и обслуживания, указанных в руководстве по эксплуатации.

По окончании действия **«безусловной гарантии»** вступают в силу следующие условия гарантиного обслуживания:

В течение последующего периода гарантиного срока владелец имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Техническое освидетельствование изделия на предмет установления гарантинного случая производится только в авторизованных сервисных центрах, перечисленных на сайте www.enkor.ru.

Гарантинный ремонт производится только при наличии гарантинного талона. При отсутствии отметок в «свидетельстве о приёмке и продаже», а также при незаполненном гарантином талоне гарантинный ремонт не производится и претензии по качеству изделия не принимаются.

Машина (станок) предоставляется в ремонт в чистом виде, только в полной комплектации, включая рабочий и режущий инструмент. Заменяемые по гарантину детали переходят в собственность мастерской.

Гарантинные обязательства не распространяются на следующие случаи:

- отсутствие, повреждение или изменение заводского номера на машине (станке) или в гарантином талоне, или их несоответствие;
- несоблюдение пользователем предписаний руководства по эксплуатации, ненадлежащее хранение и обслуживание, использование машины (станка) не по назначению;
- эксплуатация машины (станка) с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари);
- механические повреждения (трещины, сколы, вмятины, деформации, повреждение кабелей и т.д.);
- повреждения, вызванные действием агрессивных сред и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др., например, коррозия металлических частей;
- повреждения, вызванные ненадлежащим уходом, сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в машину (станок) инородных тел: например, песка, камней, материалов и веществ, не являющихся отходами, сопровождающими применение машины (станка) по назначению;
- повреждения и поломки вследствие эксплуатации машины (станка) без надлежащих средств пылеудаления, предписанных производителем в руководстве по эксплуатации;
- неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например: ротора и статора, первичной обмотки трансформаторов, а также вследствие несоответствия параметров электросети напряжению, указанному в таблице номинальных параметров для данного изделия;
- неисправности, возникшие вследствие равномерного естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов;
- выход из строя (естественный износ) быстроизнашивающихся деталей и комплектующих (угольных щеток, приводных ремней и колес, резиновых уплотнений, сальников, смазки, направляющих роликов, защитных кожухов и т.д.), сменных приспособлений (газовых насадок, пилок, ножей, цепей, звездочек, пильных и отрезных дисков (кругов), пильных лент, сверл, элементов их крепления, патронов сверлильных, цанг, подошв шлифовальных и ленточных машин, болтов, гаек и фланцев крепления, шлангов, фильтров и т.д.);
- обслуживание машины (станка) в условиях не авторизованного сервисного центра, очевидные попытки вскрытия и самостоятельный ремонт (повреждены шлицы крепежных элементов, пломбы, защитные стикеры и т.д.), при внесении самостоятельных изменений в конструкцию (в т.ч., удлинение шнура питания и т.д.);
- ремонт с использованием неоригинальных запасных частей;
- профилактическое обслуживание (регулировка, чистка, смазка, промывка и прочий уход).

Техническое обслуживание машины (станка), проведение регламентных работ, регулировок, указанных в руководстве по эксплуатации, диагностика не относятся к гарантинным обязательствам и оплачиваются согласно действующим расценкам сервисного центра;

- Эксплуатация машины (станка) при любых повреждениях изоляции шнуров питания (механических, термических) категорически запрещается в связи с опасностью причинения вреда жизни/здоровью владельца. Владелец, подписывая настоящие условия гарантинии, подтверждает право авторизованного сервисного центра, при обнаружении указанных повреждений, осуществить замену шнуров питания без дополнительного согласования с владельцем по действующим на момент замены расценкам.

Предметом гарантинии не является неполная комплектация машины (станка), которая могла быть выявлена при продаже. Претензии от третьих лиц не принимаются.

Срок гарантинии продлевается на время нахождения машины (станка) в гарантинном ремонте.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЮ:

Во всех случаях нарушения нормальной работы машины (станка), например: падение оборотов, изменение шума, появление постороннего запаха, дыма, вибрации, стука, повышенного искрения на коллекторе – прекратите работу и обратитесь в сервисный центр «Корвет» или гарантинную мастерскую.

При заключении договора купли-продажи машины (станка), указанного в настоящем гарантином талоне, покупатель был ознакомлен:

- с гарантинным сроком, сроком службы (сроком годности или моторесурсом, если указан) на приобретаемый товар, а также со сведениями о необходимых действиях покупателя по истечении указанных сроков и возможных последствий в случае невыполнения таких действий, если товар по истечении указанных сроков представляет опасность для жизни, здоровья и имущества потребителя или окружающих, или становится непригодным для использования по назначению;
- с правилами эффективной и безопасной эксплуатации, хранения, транспортировки и утилизации приобретаемой машины (станка), рекомендованными изготовителем.

ВНИМАНИЕ: Запрещается резко отпускать рабочую ручку (13). При полностью опущенной ручке (13) отрезной диск (16) не должен касаться стенок прорези рабочего стола (21) или поверхности опорной поверхности машины (верстака и т.д.), Рис. 2, 3.

11. ЗАМЕНА ОТРЕЗНОГО КРУГА (ДИСКА) (Рис. 6)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед снятием или установкой отрезного круга (диска) (16), прежде всего, убедитесь в том, что машина отключена, и вилка шнура питания (17) отсоединенна от розетки электрической сети.

11.1. Снятие отрезного круга (диска) (Рис. 2, 3, 6)

11.1.1. Переведите подвижный защитный кожух (25) в крайнее верхнее положение так чтобы освободить доступ к креплению отрезного диска (16). Нажмите и удерживайте блокиратор (15), Рис.2, проворачивая отрезной диск (16) до его блокирования.

11.1.2. Ключом (см. комплект поставки) против часовой стрелки выкрутите болт крепления отрезного диска (16). Снимите со шпинделя тарельчатую шайбу, внешний фланец и отрезной диск (16).

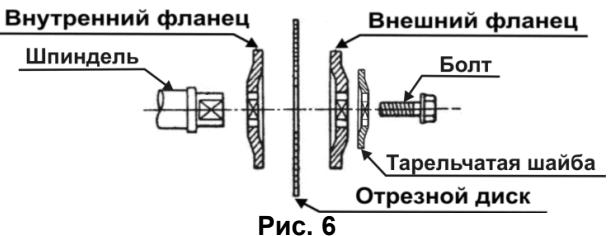


Рис. 6

11.2. Установка отрезного диска (Рис. 6)

Перед установкой отрезного диска (16) на машину внимательно осмотрите его. На нём не должно быть сколов и трещин, поверхности отрезного диска должны быть ровными, сухими и чистыми.

Обеспечьте доступ к установке отрезного диска (16) (см. п. 11.1.1.). Установите отрезной диск (16) в последовательности, обратной последовательности разборки (см. п. 11.1.2.) так, чтобы посадочные отверстия фланцев совместились с посадочной частью шпинделя. Положение зафиксируйте, закрутив болт крепления отрезного диска (16). Чрезмерное усилие при закручивании болта может привести к разрушению отрезного диска (16), а недостаточное - к его проскальзыванию при нагрузке.

Помните, что отрезной диск весьма хрупкий. Крайне внимательно обращайтесь с отрезным диском, избегая его ударов и падений.

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (Рис. 2, 3)

ВНИМАНИЕ: Перед началом любых ремонтных и сервисных работ убедитесь, что машина отключена от розетки. Периодически с рабочего стола удаляйте стружку и пыль, со всех резьбовых и подвижных узлов и механизмов машины. Постоянно очищайте (продувайте) отверстия крышки двигателя (9). По окончанию работы очистите машину. Смажьте машинным маслом ходовой винт тисков, неокрашенные поверхности рабочего стола и шарнирное соединение машины.

Заменяйте угольные щетки, когда они изношены до 4,8 мм их длины. Щетки необходимо менять парами. Замену щеток для безопасной и надежной работы машины должен производить специалист. Для осмотра и замены щеток необходимо на двух противоположных сторонах электродвигателя (9) выкрутить две крышки щёткодержателя (10), извлечь щётки и при необходимости заменить, Рис. 2. Щетки необходимо менять парами (см. комплектность).

Помните, что ремонт машины необходимо проводить в условиях сервисных центров, с использованием только оригинальных запасных частей и расходных материалов.

13. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ (ДИСКИ) (Рис. 2, 3)

Для замены используйте отрезные круги для металла с геометрическими и техническими характеристиками в соответствии с техническими характеристиками вашей машины.

Код	Внешний диаметр (мм)	Толщина, мм	Внутренняя посадка (мм)
8518	355	3,5	25,4
57112	355	3,2	25,4
403544	355	4	25,4
422721	355	3,2	25,4
422255	355	3,5	25,4

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ

Отрезная дисковая машина модели «КОРВЕТ 431М» Зав. № _____ соответствует требованиям технических регламентов таможенного союза: ТР ТС 010/2011; ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья потребителей и охрану окружающей среды и признана годной к эксплуатации.

_____ 202 г. Входной контроль _____ 202 г.
(дата изготовления) (штамп ОТК) (дата проверки) (штамп вк)

Дата продажи _____ 202 г.
(подпись продавца) (штамп магазина)

15. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации машины (станка) составляет **36 месяцев** с даты продажи через розничную сеть. Назначенный срок службы машины (станка) – 5 лет.

ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж» устанавливает **«безусловную гарантию» на первые 12 месяцев**, при которой выполняется бесплатный ремонт по устранению любых дефектов машины (станка) «Корвет» только в условиях авторизованных сервисных центров и при наличии правильно заполненного гарантийного талона и свидетельства о приёмке и продаже, кроме случаев:

- механические повреждения, связанные с неаккуратной эксплуатацией, сборкой, транспортировкой и хранением;
- после проведения самостоятельного вскрытия и ремонта, изменения конструкции или ремонта в не авторизованном сервисном центре;

5.1.10. Всегда работайте в защитных очках: обычные очки таковыми не являются, поскольку не противостоят ударам; работайте с применением наушников для уменьшения воздействия шума. При длительной работе рекомендуется использовать виброзащитные рукавицы.

5.1.11. При отсутствии на рабочем месте эффективных систем пылеудаления необходимо использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей (респиратор), поскольку абразивная и металлическая пыль может вызывать аллергические осложнения.

5.1.12. Надёжно закрепляйте заготовку. Для закрепления заготовки используйте тиски.

5.1.13. Контролируйте исправность деталей машины, правильность регулировки подвижных деталей, соединений подвижных деталей, правильность установок под планируемые операции. Любая неисправная деталь должна немедленно ремонтироваться или заменяться.

5.1.14. Содержите машину в чистоте, в исправном состоянии, правильно её обслуживайте.

5.1.15. Перед началом любых работ по настройке или техническому обслуживанию отсоедините вилку шнура питания машины от розетки электросети.

5.1.16. Используйте только рекомендованные комплектующие. Соблюдайте указания, прилагаемые к комплектующим деталям, узлам и механизмам. Применение несоответствующих комплектующих может стать причиной несчастного случая.

5.1.17. Не оставляйте машину без присмотра. Прежде чем покинуть рабочее место, выключите машину, дождитесь полной остановки отрезного диска и отключите вилку шнура питания из розетки электросети.

5.2. Дополнительные указания по обеспечению безопасности при работе с отрезной машиной.

ОСТОРОЖНО: Начинайте работу с этой машиной только после того, как полностью подготовите и проверите её в соответствие с указаниями данного руководства по эксплуатации.

5.2.1. Перед первым включением машины обратите внимание на:

- правильность сборки и надежность установки;
- исправность защитного кожуха отрезного диска;
- надёжность закрепления деталей, узлов, механизмов и режущего инструмента (отрезного диска).

ВНИМАНИЕ! Прочтите надписи с предупреждающими указаниями на наклейках, расположенных на машине. Держите руки вне области отрезного диска. Никогда не отрезайте заготовку, удерживая её руками, без фиксации в тисках. Для исключения возможности поражения электрическим током не подвергайте машину воздействию повышенной влажности.

5.2.2. Перед работой проверьте отрезной диск на наличие на нем трещин или повреждений. Отрезной диск с трещинами или другими повреждениями следует немедленно заменить.

5.2.3. Не используйте машину вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.

5.2.4. Используйте только фланцы, предназначенные для этой машины.

5.2.5. Будьте осторожны, не повредите вал, фланцы (прежде всего, их монтажные поверхности), болты. Повреждение этих деталей может привести к разрушению отрезного диска.

5.2.6. Убедитесь в том, что поворотное устройство тисков надёжно зафиксировано и не перемещается во время работы.

5.2.7. Перед началом работы уберите с поверхности стола опилки, лишние заготовки, обрезки и т. д.

5.2.8. Проверьте и убедитесь в отсутствии других инородных тел в заготовке.

5.2.9. Перед включением убедитесь, что движению отрезного диска ничто не мешает, и отрезной диск имеет свободное вращение.

5.2.10. Обратите внимание на то, чтобы отрезной диск не касался основания в нижнем положении.

5.2.11. Крепко удерживайте ручку машины. Помните, что в момент включения и остановки (под воздействием изменения центробежной силы) машина может самопроизвольно перемещаться.

5.2.12. Не отрезайте одновременно несколько заготовок.

5.2.13. Будьте особенно внимательны при отрезании больших, очень маленьких или неудобных заготовок. Используйте дополнительные опорные поверхности (удлинители стола) при отрезании длинных заготовок, т. к. отрезанная часть заготовки по завершению отрезания может опрокинуться с рабочего стола.

При отрезании профилированных заготовок следите за тем, чтобы заготовка не могла сдвинуться и заклинить отрезной диск.

5.2.14. Не прикасайтесь к отрезному диску во время его работы.

5.2.15. Перед включением убедитесь, что отрезной диск не касается поверхности заготовки.

5.2.16. Перед отрезанием заготовки включите машину и на холостом ходу проверьте отрезной диск на возможность биения. Причиной биения может быть неправильный монтаж (установка) или плохая балансировка отрезного диска.

5.2.17. Перед началом выполнения работы подождите, пока отрезной диск достигнет максимальной скорости вращения.

5.2.18. Если вам что-то показалось ненормальным в работе машины, немедленно прекратите её эксплуатацию.

5.2.19. Перед обслуживанием или настройкой всегда отключайте вилку электропровода машины от розетки электропитания и ждите полной остановки отрезного диска.

5.2.20. Всегда будьте внимательны, особенно при выполнении повторяющихся, монотонных операций. Не успокаивайтесь ошибочным чувством безопасности.

5.2.21. Не применяйте диски без знака соответствия требованиям стандарта, никогда не устанавливайте абразивные круги или иные, не соответствующие назначению машины, съемные рабочие инструменты: это может стать причиной тяжелой травмы.

5.2.22. Используйте отрезные диски, предназначенные для данной заготовки.

5.2.23. При разрезании заготовки необходимо помнить о максимальных возможностях машины (см. таблицу 1).

5.2.24. Не допускайте неправильной эксплуатации электропровода. Не тяните за электропровод при отсоединении вилки от розетки. Оберегайте электропровод от нагревания, попадания на него масла или воды и от повреждения об острые кромки.

5.2.25. Пыль, образующаяся от некоторых материалов, может быть опасной для здоровья. Всегда работайте в хорошо вентилируемом помещении с использованием соответствующих средств защиты и удаления пыли. Используйте пылесборники там, где возможно.

5.2.26. Избегайте неудобных положений рук, т. к. при внезапном соскальзывании одна или обе руки могут оказаться рядом с отрезным диском. При работе необходимо следить за тем, чтобы обороты отрезного диска не падали более чем на 15-20 %, чтобы двигатель не перегружался и отрезной диск в разрезе «не заедал».

6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ

6.1. Электрические соединения. Требования к электрическому шнуру питания.

6.1.1. Для защиты электропроводки от перегрузок на щите подключения данной линии необходимо применять плавкие предохранители или автоматические выключатели на 16 А.

6.1.2. Запрещается переделывать вилку, если она не входит в розетку. Квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку.

6.1.3. При повреждении электрического шнура питания его должен заменить изготовитель или сертифицированный сервисный центр.

6.2. Требования при обращении с двигателем.

ВНИМАНИЕ! Для исключения опасности повреждения двигателя регулярно очищайте двигатель от стружки, опилок и пыли. Таким образом обеспечивается его беспрепятственное охлаждение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не включайте машину до тех пор, пока до конца и внимательно не ознакомитесь с изложенными в данном «Руководстве» рекомендациями, поэтапно не изучите все пункты настройки и регулировки машины и не усвойте работу всех органов управления машины.

6.2.1. Если двигатель не запускается или внезапно останавливается при работе, сразу же отключите машину. Отсоедините вилку электрического шнура питания машины от розетки, проверьте отрезной диск на свободное вращение.

Если отрезной диск не вращается свободно, включите двигатель ещё раз. Если двигатель всё ещё не вращается, попытайтесь по таблице возможных неисправностей найти и устранить возможную причину.

6.2.2. Устройство защиты или автомат защиты необходимо регулярно проверять, если:

- двигатель постоянно перегружается. (При частых заклиниваниях отрезного диска в заготовке или при частых запусках машины двигатель может перегружаться.)

- колебания напряжения сети в пределах $\pm 10\%$ относительно номинального значения не влияют на нормальную работу электродвигателя. Однако, при тяжёлой нагрузке необходимо, чтобы на двигатель подавалось номинальное напряжение.

6.2.3. Чаще всего проблемы с двигателем возникают при плохих контактах в разъёмах, при перегрузках, пониженном напряжении питания (возможно, вследствие недостаточного сечения подводящих проводов). Поэтому всегда с помощью квалифицированного электрика проверяйте все разъёмы, рабочее напряжение и потребляемый машиной ток.

6.2.4. При большой длине и малом поперечном сечении подводящих проводов на этих проводах происходит дополнительное падение напряжения, которое приводит к проблемам с двигателем. Поэтому для нормального функционирования этой машины необходимо достаточное поперечное сечение подводящих проводов. Приведённые в таблице данные о длине подводящих проводов относятся к расстоянию между распределительным щитом, к которому подсоединенна машина, и вилкой штепсельного разъёма машины. При этом не имеет значения, осуществляется подвод электроэнергии к машине через стационарные подводящие провода, через удлинительный кабель или через комбинацию (стационарный и удлинительный) кабелей.

Длина подводящих проводов	Необходимое поперечное сечение медных проводов
До 15 м	1,5 мм ²

7. УСТРОЙСТВО (Рис. 2, 3)

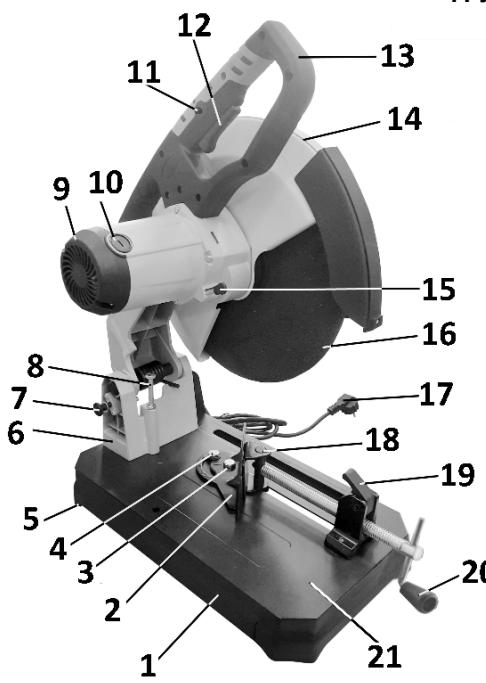


Рис. 2

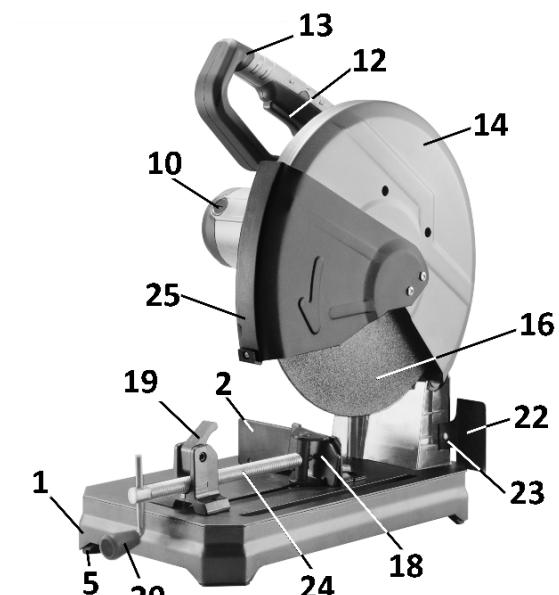


Рис. 3

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Станина | 10. Крышка щёткодержателя | 19. Полугайка (откидная) |
| 2. Губки тисков (поворотные) | 11. Кнопка фиксатор | 20. Ручка (тисков) |
| 3. Болт крепления | 12. Кнопка пуска | 21. Стол рабочий |
| 4. Болт фиксации | 13. Ручка (рабочая) | 22. Отбойник (искрогаситель) |
| 5. Опора резиновая | 14. Кожух защитный | 23. Винт крепления отбойника |
| 6. Стойка | 15. Блокиратор | 24. Винт ходовой (тисков) |
| 7. Фиксатор | 16. Круг отрезной (отрезной диск) | 25. Защитный кожух (подвижный) |
| 8. Болт упорный | 17. Шнур питания | |
| 9. Электродвигатель | 18. Губки тисков (подвижные) | |

8. ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, МОНТАЖ (Рис. 4, 5)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прежде всего, убедитесь в том, что машина отключена от электрической сети.

8.1. Перед транспортировкой и перемещением машины ручка (13) полностью опускается и фиксируется в нижнем положении, утопив фиксатор (7). Перемещение машины производится непосредственно за транспортную ручку (25).

8.2. Установите машину на ровной, горизонтальной и устойчивой поверхности, рассчитанной на вес машины с учётом обрабатываемой заготовки. Для большей устойчивости рекомендуем машину закрепить резьбовым соединением на опорной поверхности, для чего необходимо просверлить 4 сквозных отверстия в столешнице опорной поверхности по разметке, Рис.5. Выкрутив винты крепления резиновых опор (5), закрепите машину к столешнице опорной поверхности через отверстия.

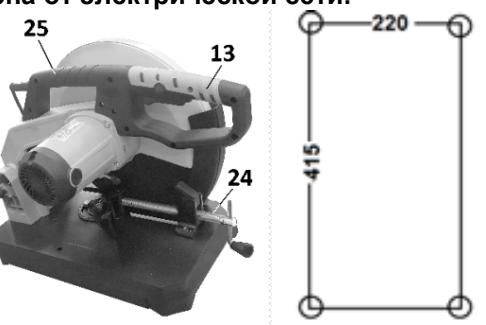


Рис.4

Рис.5

9. РЕГУЛИРОВКА

Машина собрана и отрегулирована на заводе - изготовителе, но при транспортировке точность установок и крепление винтов может нарушиться.

ВНИМАНИЕ: Перед проверкой и регулировкой узлов и механизмов машины отсоедините вилку шнура электропитания от розетки электросети.

Регулировка угла резания заготовки (Рис. 2, 3). Отключите машину, отсоедините вилку шнура питания от розетки электросети, ослабьте два установочных болта (3,4) поворотных губках тисков (2). Совместите отметку на рабочем столе (21) с выбранным показанием шкалы на поворотных губках (2) тисков (12). Закрепите губки тисков (2), надёжно закрутив болты (3,4). Проверьте, и при необходимости отрегулируйте и зафиксируйте положение упорного болта (8) ограничивающего опускание отрезного круга (16).

10. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ (Рис. 2, 3)

В интересах вашей безопасности всегда держите защитные кожухи в исправном состоянии. При любой неисправности их следует немедленно заменить.

10.1. С помощью этой машины можно произвести разрез заготовки под углом от 45° до 90°, для чего необходимо выполнить пункт 9.1.

10.2. Как показано на Рис. 2 и 3, откиньте полугайку (19), переместите ходовой винт (24) в положение, достаточное для установки заготовки. Установите заготовку, опустите полугайку (19). Вращая до определённого усилия ходовой винт (24) за ручку (20), надёжно закрепите заготовку. При использовании длинных заготовок обеспечьте надёжную фиксированную опору по всей длине заготовки.

10.3. Во избежание травм и поломки отрезного диска (16), особенно на финишной стадии резания, обеспечьте надёжное фиксированное положение не зажатой в тисках машины части заготовки.

10.4. При работе с заготовками непрямоугольного профиля используйте бруски, вставки и накладки для надёжного закрепления и исключения деформации профиля заготовки в губках тисков (2 и 18).

ВНИМАНИЕ: Перед включением вилки шнура питания машины в розетку, удостоверьтесь, в целостности и работоспособности кнопки пуска (12).

10.5. Перед включением убедитесь, что свободному вращению отрезного диска (16) ничто не мешает. Включение вращения отрезного диска (16) производится нажатием на кнопку пуска (12). Для выключения отпустите кнопку пуска (12). Для фиксации кнопки пуска (12) во включенном положении нажмите кнопку фиксатор (11), для выключения - коротко нажмите и отпустите кнопку пуска (12).

Во время вращения отрезного диска (16) никто не должен находиться в плоскости его вращения.

ВНИМАНИЕ: Крепко держите ручку (13) машины. Помните, что в момент включения и остановки под воздействием изменения центробежной силы отрезного диска (16) машина может резко перемещаться (отдача).

10.6. Перемещение отрезного диска (16) к заготовке и скорость подачи резания производится ручным усилием оператора на ручку (13). Избыточное давление (повышенная скорость подачи) на ручку (13) может привести к разрушению отрезного диска (16) и повлечь за собой травму.

10.7. Во избежание скапливания металлических опилок и абразивной пыли на рабочем столе (21) ослабьте крепление винта (23), установите искрогаситель (22) в выбранное положение, закрепите винтом (23), Рис. 3.

10.8. После окончания резания, удерживая машину за ручку (13) в нижнем положении, отпустите клавишу пуска (12), дождитесь полной остановки отрезного диска (16) и **плавно** переведите ручку (13) в крайнее верхнее положение.

10.9. Перед выполнением ответственных работ установку угла резания производите с использованием мерительного инструмента и т.п., для чего опустите ручку (13), Рис. 3, установите между плоскостью губок тисков (2) и отрезным диском (16) угольник, угломер, шаблон или образец и отрегулируйте необходимый угол резания.

10.10. Выполните пробное резание, произведите инструментальное измерение результата. При необходимости выполните корректировку регулировки.